


**LISTE DES PIÈCES DU KIT ACCESSOIRE POUR SX-80 ET  
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU COLLECTEUR DE FLUX ET DE SOUDURE  
PIÈCE PACE RÉF. 7950-0134  
MANUEL RÉF. 5050-0553**

**1. Contenu de l'emballage**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1127-0014-P5	Brosse, fil diam. 3/16, 15 cm de long	1
1259-0087-P1	Raccord rapide mâle	1
1309-0028-P1	2 visifiltres	1
1321-0085-01-P5	Support tube vers fil, noir	6
1325-0003-07-P1	Tube PVC transparent, diam int 0,125	1
1342-0015-08	Tube silicone, diam int 0,125, 54L, noir	1
6993-0200	Kit de nettoyage panne Sodr-X-Tractor	1
5050-0357	Guide de montage, support panne et fer	1
6993-0217	Offre spécial kit collecteur de flux/soudure	1
6993-0230	kit compartiment collecteur flux/soudure SX-80	1
1265-0011-P1	Collecteur en verre, SX-80	1
4010-0110-P2	Défecteur en V, collecteur en verre	1
1309-0018-P *	Filtre, feutrine	2

\* Pièce 1309-0018 dispo. en qté de 10 (P10) ou 100 (P100) chacune. Marquer P10 ou P100 à côté de la réf. lors de la commande.

**2. Montage du collecteur en verre**

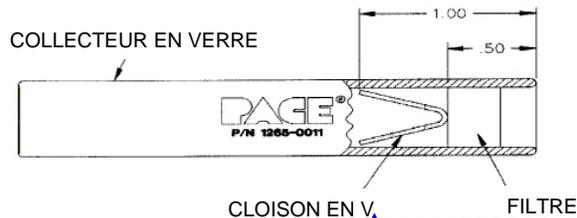

Formatted: Font: (Default) Arial, 9 pt

**AVERTISSEMENT : LE COLLECTEUR EN VERRE EST CHAUD APRÈS USAGE. UTILISEZ TOUJOURS LE COUSSINET DÉPOSE EN CAOUTCHOUC LIVRÉ POUR MANIPULER LE COLLECTEUR ET LAISSEZ LE COLLECTEUR REFROIDIR AVANT DE LE NETTOYER. LE NON-RESPECT DE CETTE PROCÉDURE PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES GRAVES.**

Les instructions suivantes indiquent à l'utilisateur comment monter le collecteur de soudure/flux PACE SX-80 livré avec ce kit. Suivez la procédure ci-après pas à pas afin d'obtenir le meilleur résultat :

- En maintenant le fer SX-80 droit et panne vers le haut, tirez sur le poussoir jusqu'à pouvoir le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le relâcher.
- À l'aide des encoches présentes à côté du logo PACE, tirez sur la trappe du collecteur et sortez-la.
- Retirez le collecteur jetable en carton de son support.
- Insérez le déflecteur en V suivi du filtre en feutrine dans le tube de verre (alignez le filtre en feutrine sur le repère bleu; voir le schéma ci-dessus). Assurez-vous de laisser un peu d'espace entre le filtre et le déflecteur en V.
- Vérifiez que le joint avant du fer au niveau du dispositif chauffant n'est pas endommagé. Remplacez le joint si nécessaire.
- Insérez le collecteur de flux/soudure dans son support. L'extrémité du filtre en feutrine doit être dans la direction opposée aux flèches. Assurez-vous que l'extrémité du filtre ne dépasse pas du support du collecteur de flux/soudure.
- Insérez le support du collecteur dans le SX-80.
- Revissez le poussoir en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et bloquez-le en position.

### 3. Entretien

L'entretien doit être effectué uniquement par un personnel qualifié désigné par votre société. Nettoyez le collecteur de flux/ soudure lorsqu'il est plein ou que la succion diminue.

- A. En maintenant le fer SX-80 droit et panne vers le haut, tirez sur le poussoir jusqu'à pouvoir le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le relâcher.
- B. À l'aide des encoches présentes à côté du logo PACE, tirez sur la trappe du collecteur et sortez-la.
- C. À l'aide du nouveau tube en verre, repoussez le tube plein hors du support du collecteur et recueillez-le sur une surface protégée contre la chaleur. Utilisez toujours le coussinet en caoutchouc pour ramasser le tube en verre chaud afin d'éviter les brûlures.
- D. Laissez le collecteur refroidir avant de le nettoyer.
- E. Lorsque le collecteur a refroidi, retirez le déflecteur en V et le filtre à l'aide d'une brosse en nylon. N'UTILISEZ PAS la brosse en nylon si le collecteur est chaud afin de ne pas faire fondre la brosse.
- F. Nettoyez le tube du collecteur avec la brosse en nylon imbibée d'un solvant approprié. Passez la brosse dans le collecteur plusieurs fois jusqu'à disparition complète du flux/de la soudure. Appliquez ensuite un peu d'huile minérale sur la paroi du collecteur et sur le déflecteur en V.
- G. Remontez le collecteur et réinsérez le déflecteur en V et un nouveau filtre.
- H. Inspectez les joints avant et arrière pour voir s'ils sont endommagés avant le remontage.

### 4. Service après-vente

Pour toute question concernant les instructions ci-dessus, contactez votre revendeur PACE local ou PACE directement à :



**PACE Incorporated**  
9030 Junction Drive  
Annapolis Junction,  
MD 20701  
Tél : (301) 490-9860  
Facs : (301) 498-3252

**PACE Europe Limited**  
13 Tanners Drive  
Blakelands  
Milton Keynes  
Tél : (44) 1908-277666  
Facs : (44) 1908-277777